



频率、转速、线速表 操作手册

非常感谢您选择使用 Sanyou 的产品！

为了您的安全，在使用之前请仔细阅读本手册，若对本产品有任何疑问，请与我们的销售员或您购买此仪表的地方联系。本手册如有改动恕不另行通知。

安全注意

为防触电或控制器失效，所有接线工作完成后方可供电，禁止带电接线，为正确接线，不使用的端子，请勿接线。
清洁控制器前必须断开电源后方可操作。
为防止控制器损坏或失效，请用仪表规定的电压供电，以免损坏本产品或引起火灾。
为防止控制器失效或报废，严禁改动仪表。
输出继电器的使用寿命因开关容量和开关条件不同而存在很大差距，因此必须考虑实际使用条件，请在额定负载和电气使用寿命内使用输出继电器，如果输出继电器超过其使用寿命，触点可能会熔化或烧断，有时会引起火灾。

安装注意

仪表尽量避开干扰源，若信号线过长，最好用屏蔽线，不能将信号线与电源安装在了一起。

仪表避免在有腐蚀性、易燃物质、灰尘大、振动强的环境里工作。


存放 -10℃~+70℃，长期保存应避免直射光线。

防止震荡或冲击。

应用

- 1、可用于频率、转速、线速测量或用于计时、累时继电器
- 2、双排 4 位、5 位、6 位 LED 数码管显示
- 3、采用按键设定操作，简单可靠
- 4、输出、输入光电隔离，抗干扰能力强
- 5、可广泛应用于化工、机械、轻工业、冶金、纺织等行业。

标注名称

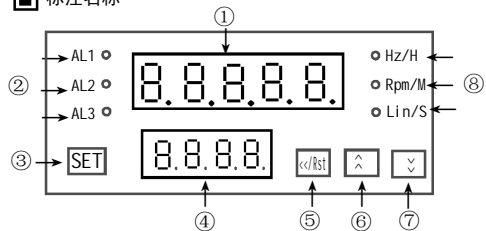

- ① 过程值显示
- ② AL1、AL2、AL3 报警指示灯，亮：报警 灭：无报警
- ③ 菜单选择 / 确认
- ④ 报警值 / 系数 / 显示 / 设定
- ⑤ 移位 / 复位键

⑥ 增加键


⑦ 减少键

⑧ 参量指示灯，Hz/H 亮时为 Hz 指示，闪烁时为小时计时指示；

Rpm/M 亮时为转速指示，闪烁时为分钟指；

Lin/S 亮时为线速指示，闪烁为秒计时指示。


型号

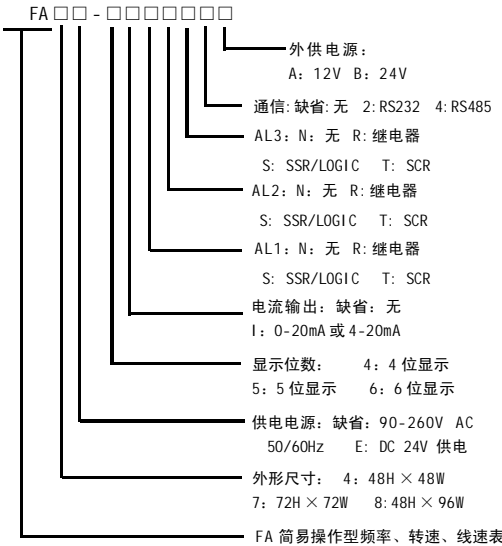

规格特征


电 源	90-260VAC 50/60Hz 功耗 ≤5VA
通信	MODBUS RTU或本公司自有通信协议
显示范围	0.1-9999、0.1-99999(依显示位变化)
测量范围	0.1Hz-9KHz 超出 9KHz 定做
测量精度	0.1%F.S ± 2 digit
输入信号	脉冲、方波、5V ≤ H ≤ 30V 0 ≤ L ≤ 2V, 上升沿触发
输入阻抗	≥ 10K Ω
报 警	RELAY: 250V AC 3A 或 30V DC 3A COS φ = 1
辅助电源	DC 24V/12V 30mA max
绝缘电阻	≥ 20M Ω (DC 500V 接线端子和外壳之间)
耐压强度	AC 1500V 1min (接线端子和外壳之间)
使用环境	环境温度: 0-50℃ 相对湿度 35-85%RH
重 量	FA4: 约 250g FA7/FA8: 约 350g

安装尺寸

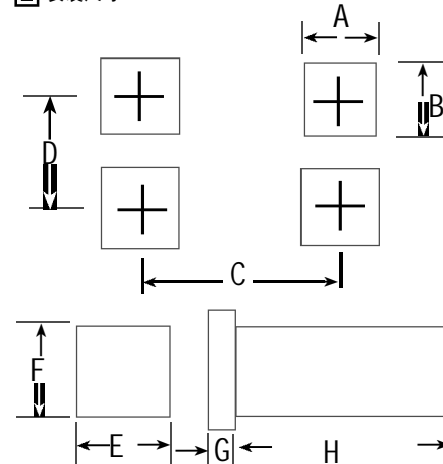

尺寸 型号	A	B	C	D	E	F	G	H
FA4	44.5+0.5	45+0.5	65	65	48	48	8	80
TA7	67.5+0.5	67.5+0.5	95	95	72	72	12	100
FA8	91+0.5	43.5+0.5	65	115	96	48	12	100

操作流程

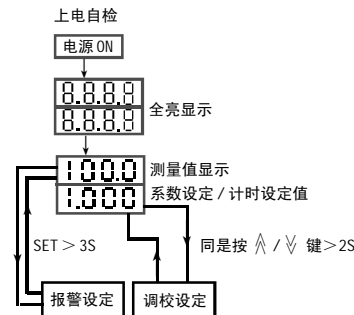

☆ 系数设定方法:

A: 点动 <</Rst 键, 数码管闪动可移位

B: 按 \wedge / \vee 调整数据

C: 按 SET 键确认

☆ 频率测量时, 系数设定一般设为 1.000.


☆ 转速测量时系数设定具体视每转几个脉冲确定, 如每转 n 个脉冲, 则设为 n.

☆ 线速度测量时, 系数依每个脉冲计量单位设定, 如每个周长 1m 有 10 个脉冲, 则视为 $\frac{1}{10}$ = 0.1m .

☆ 显示切换: 显示方式下, 点动 SET 即可切换各参数值。

本表为 FA 用时, 系数有三种, Hz 亮时为频率系数, Rpm 亮时为转速系数, Lin 亮时为线速系数, 每个系数各不相同, 按上述方法可以设定相应的系数。

报警参数设定

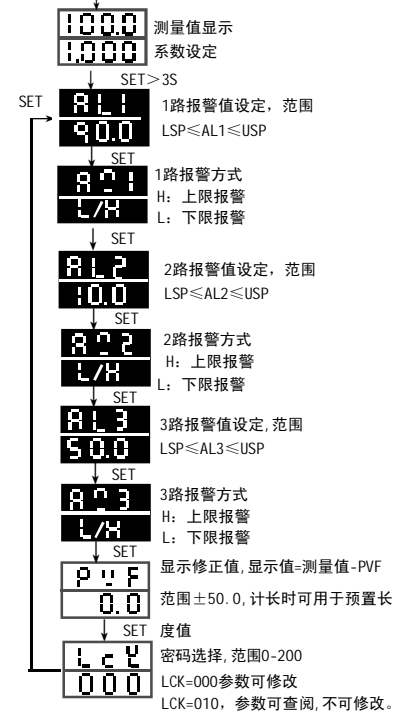


★ 阴影菜单部分只有带报警仪表才需设定此参数, 可屏蔽。

★框内标示值为出厂预设置。




★ 阴影菜单部分只有带报警、电流变送输出及通信功能时才需设定此参数。


频率设定

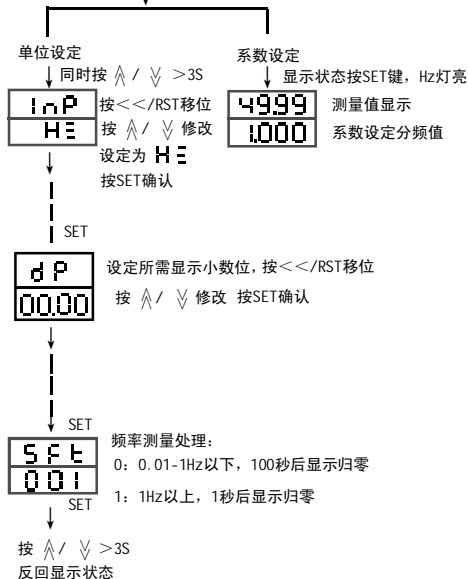



转速设定

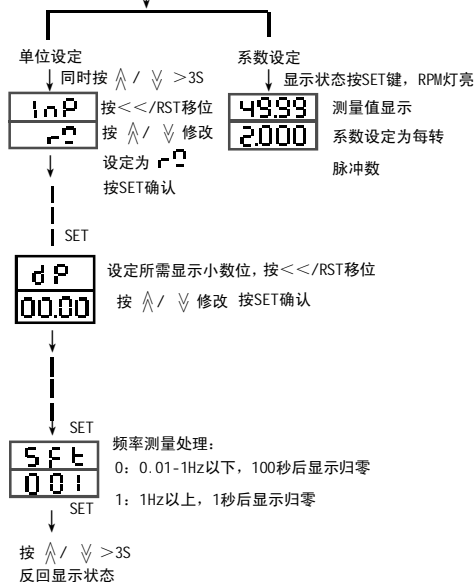

线速设定

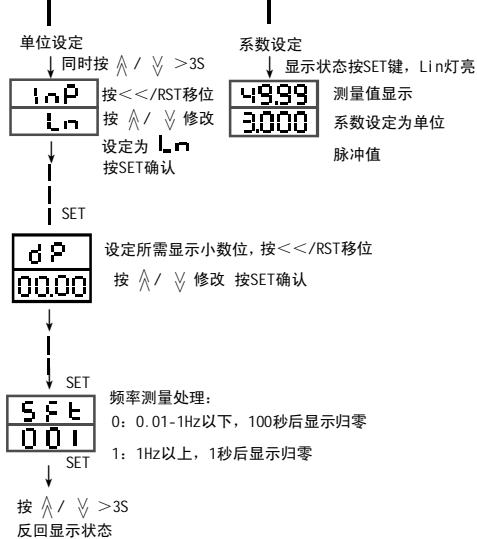

端子连接

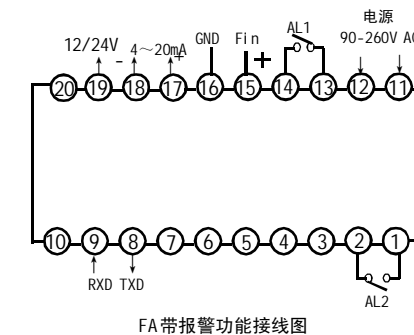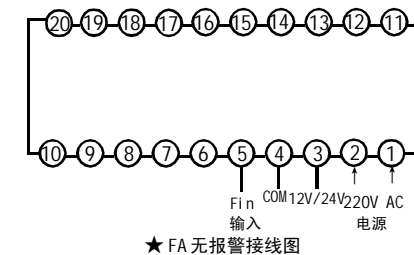

应用实例

例如滚动轴带动皮带移动的设备中, 滚轴周长 $C=0.5\text{cm}$, 编码器作传感器, 旋转编码器每转输出 10 个脉冲。

- 要求仪表显示输出的频率, 即 P 值设定为 1, 若要求仪表显示出滚轴的频率, 即 P 设定为 $0.1 (1 \div 10)$ 。
- 要求将仪表显示滚轴的转速 (60 为表内常数值)。
设定系数 = 每转的脉冲数 $\div 10$,
转速 = $\frac{\text{测量值}}{\text{每转脉冲数}} \times 60 = \frac{\text{测量值} \times 60}{10}$
- 要求仪表直观显示皮带移动的速度 (如每分钟移动多少米, 单位米 / 分)
设定系数 = 滚轴周长 \div 每圈的脉冲数
 $= 0.5 \div 10 = 0.05$, 因为 (线速度) = 测量值 \times 系数 $\times 60$ 秒
 $= \text{测量值} \times 0.05 \times 60 = 3$ (即设系数为 3.0), 再根据实际使用相应调整。
其它各项参数, 仪表就可以直观显示出皮带移动的速度 (即每分钟移动多少米)。

使用说明书

- ★使用说明书一份,
- ★产品合格证一份,
- ★固定支架两根。

仪表自购买之日起12月内, 因制造质量发生故障由本单位负责全面保修, 因使用不当而造成损坏的本单位酌情收修理成本费, 本单位仪表可终身保修。

通讯协议随通讯仪表另外说明

主要产品

- 计数器
- 时间继电器
- 温控表
- 面板仪表
- 转速、线速、频率表
- 接近开关
- 光电开关
- 变频器
- 传感器控制器
- 功率调节器

Sanyou

中山市三友自动化仪表有限公司

网址: WWW.Sanyotech.com

E-mail: support@sanyotech.com (技术部)

info@sanyotech.com (销售部)

电话: 0760--2180098 2628127 3603172 3603171

传真: 0760--2180078 2628117